

Referenznummern: 4500607726

Auftragsnummer: 1127774

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Ruhrverband

Kronprinzenstr. 37
 45128 Essen

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Ruhrverband
Ihr Auftrag vom	14.09.2022 durch Ruhrverband
Besichtigungsort	58089 Hagen, Weststr. 1
Besichtigungsdatum	23.09.2022
Referenznummern	4500607726

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	E-RV 28	Fahrzeugident.-Nr.	WVWZZZ9NZ3D116822
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Candyweiß / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	05/2024
Typ / Verkaufsbez.	Polo 1.2	Laufleistung abgelesen	86.632 km
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Erstzulassung	11.12.2002
Hubraum / Leistung	1.198 ccm / 47 KW	Emissionsklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.



GKK Gutachten GmbH - Theodorstr. 180 - 40472 Düsseldorf
 Fon 0211.687806-0 - Fax 0211.682269 - www.gkk-gutachten.de
 Sitz und Amtsgericht: Düsseldorf - HRB 48992 - Geschäftsführer: Melanie Schade, Matthias Witte

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Toyo	165/70 R14 85T	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Toyo	165/70 R14 85T	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Toyo	165/70 R14 85T	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Toyo	165/70 R14 85T	7 mm
Reserve TireFit					

Allgemeines / Zustand

<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	

Kundendienst laut Serviceheft am 19.07.2019 bei km 81.785.

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Behobene Vorschäden

keine festgestellt

Anmerkungen

Der Kundendienstnachweis ist nicht vollumfänglich gepflegt. In der Bewertung wird nur die letzte durchgeführte Wartung dokumentiert.

Bewertungsrisiko Motor und Zentralverriegelung:

Der Motor dreht, jedoch ist kein Start möglich.

Die Zentralverriegelung ist ohne Funktion, die Schlosser lassen sich einzeln manuell aufschließen.

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Fehlteil(e):

- Fahrzeugzweitschlüssel

Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Hauptausstattung	
✓ 2 Airbags	✓ ABS
✓ Ausstattung: Stoff	✓ Colorverglasung
✓ Freisprecheinrichtung Zubehör	✓ Gepäckraumabtrennung
✓ Kopfstützen hinten (2)	✓ Laderaumabdeckung
✓ Nebelscheinwerfer	✓ Radio mit Kassette
✓ Servolenkung	✓ Stoßfänger lackiert
✓ Telefon	✓ Telefonhalterung
✓ Zentralverriegelung	
✓ Freisprecheinrichtung	

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kotflügel vorne links, korrodiert, lackieren (Bild 19, Bild 20)	351,80 €	35,18 €
Seitenwand links Scheibe -Rahmen-, beschädigt, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	295,48 €	29,55 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Seitenwand rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 25, Bild 26)	136,50 €	136,50 €
Seitenwand rechts Scheibe -Rahmen-, beschädigt, ersetzen (Bild 27, Bild 28)	291,91 €	29,19 €
Kotflügel vorne rechts, korrodiert, lackieren (Bild 21, Bild 22)	351,80 €	35,18 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 15, Bild 16)	360,10 €	36,01 €
Stoßfänger hinten Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verformt, ersetzen (Bild 23, Bild 24)	165,47 €	16,55 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	209,00 €	209,00 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Schließanlage, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 14)	95,00 €	95,00 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Motor, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 13)	190,00 €	190,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Inspektion groß Kleinwagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	455,39 €	455,39 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 259,35 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.902,45 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß	1.267,55 €
Händlereinkaufspreis	300,00 €
Händlerverkaufspreis	450,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Referenznummern: 4500607726

Auftragsnummer: 1127774

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Bei der Ermittlung der Reparaturkosten zur Beseitigung der aufgeführten Beschädigungen wurde der anzuwendende Schadenkatalog berücksichtigt. Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß „ÜDV“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Schmidt, Henning

Der Sachverständige, 05.10.2022

Referenznummern: 4500607726

Auftragsnummer: 1127774

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Referenznummern: 4500607726

Auftragsnummer: 1127774

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Referenznummern: 4500607726

Auftragsnummer: 1127774

Fotoanlage

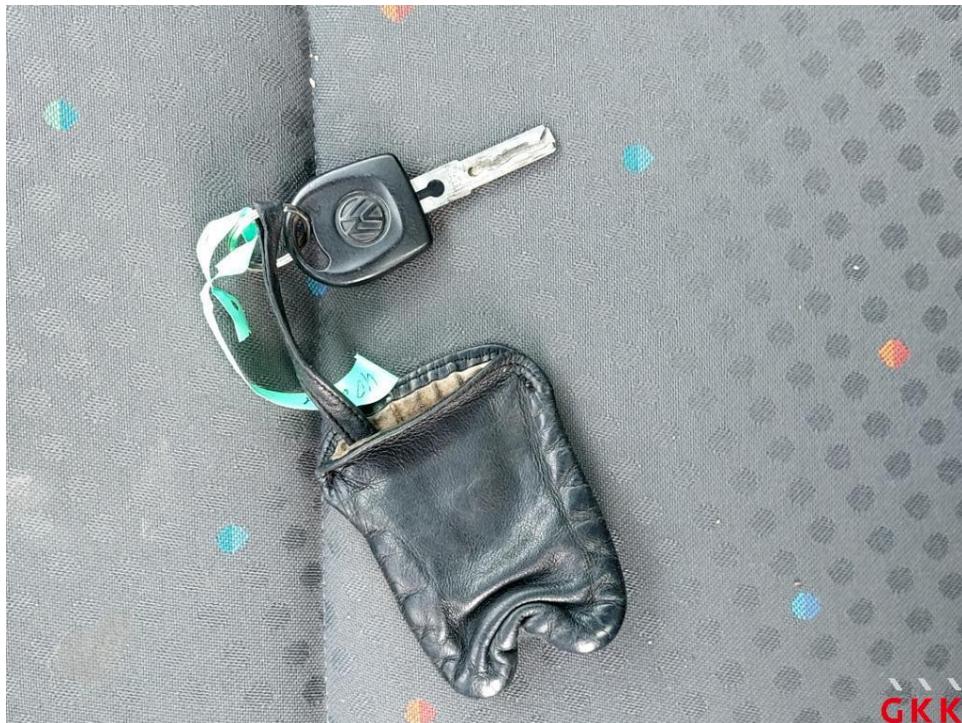


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Referenznummern: 4500607726

Auftragsnummer: 1127774

Fotoanlage



Gutachten. Kalkulation. Kompetenz.
GKK

Bild 11



Gutachten. Kalkulation. Kompetenz.
GKK

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Motor, funktionsuntüchtig, prüfen



Bild 14 Schließanlage, funktionsuntüchtig, prüfen

Fotoanlage



Bild 15 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 16 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Seitenwand links, Scheibe -Rahmen-, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Seitenwand links, Scheibe -Rahmen-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Kotflügel vorne links, korrodiert, lackieren



Bild 20 Kotflügel vorne links, korrodiert, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Kotflügel vorne rechts, korrodiert, lackieren



Bild 22 Kotflügel vorne rechts, korrodiert, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verformt, ersetzen



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verformt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Seitenwand rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 26 Seitenwand rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27 Seitenwand rechts, Scheibe -Rahmen-, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Seitenwand rechts, Scheibe -Rahmen-, beschädigt, ersetzen

Referenznummern: 4500607726

Auftragsnummer: 1127774

Fotoanlage



Bild 29



Bild 30

Fotoanlage



Bild 31

GKK



Bild 32

GKK

Referenznummern: 4500607726

Auftragsnummer: 1127774

Fotoanlage



Bild 33

Gutachten. Kalkulation. Kompetenz.
GKK



Bild 34

Gutachten. Kalkulation. Kompetenz.
GKK